

XY S430-A 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面。

The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度

Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1050mm

Y軸
Y axis 550mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Y軸
Y axis 1000mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 100W

Y軸
Y axis 100W

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Y軸 Y axis
軸型式 Model Type	CFS12	CFS10
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	20	20
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※3	1000	1000
標準行程(50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	100~1050	50~550
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (w)	100	100
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below	

※3: 最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Y軸行程 Y Stroke (mm)	50	150	250	350	450	550
Y軸荷重 Y Payload (kg)	8	7	6	5	4	3

※限定水平安裝。
Only for horizontal installation.

型號表示方式 Ordering Method

XY S430 - A 1 - 600 - 450 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式 Combination

A 懸臂型 Arm Type

■ 組合方向 Combination Direction

1
2
3
4

■ X軸行程 X Stroke

100~1050mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Y軸行程 Y Stroke


50~550mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準 Motor installation

T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式 Delivery Method

C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

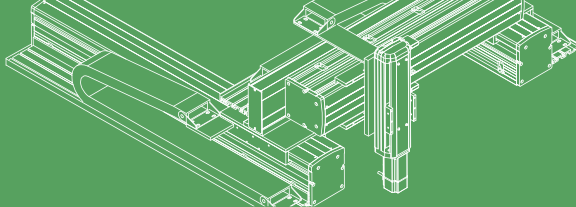

免費服務專線：大陸 400-716-8787
Toll-free Number China




XY430-A1 尺寸圖 Size

A1




● CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 ●



單位 Unit: mm

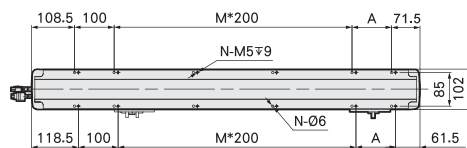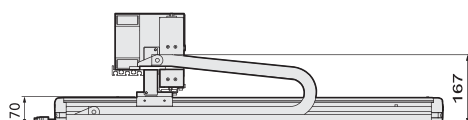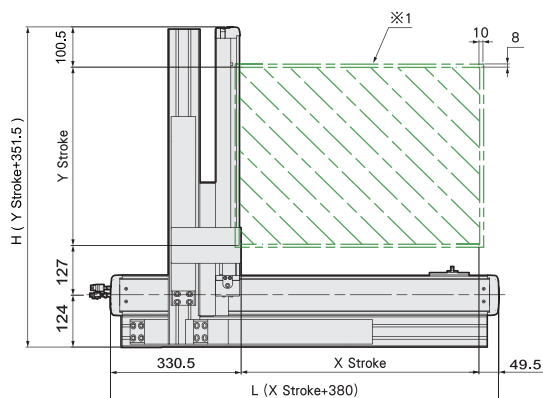

B-Detail View

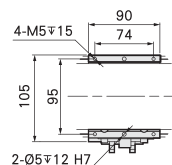

XY-Cable Chain

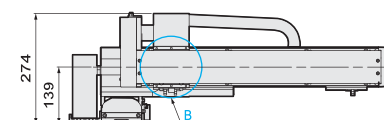


※1: 原點回復時的移動範圍及機械極限的停止位置。
The moving range of returning origin, the stop position of mechanical limit.

X軸行程 X Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	
L	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430	
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	1000															900	800	700	600	500	400

Y軸行程 Y Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
H	401.5	451.5	501.5	551.5	601.5	651.5	701.5	751.5	801.5	851.5	901.5
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s) ±4	1000										

※4: 最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度，若超過此速度，滑台可能有嚴重共振產生。
Maximum speed is refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, it may occur serious resonance.

連結方向 Combination Direction

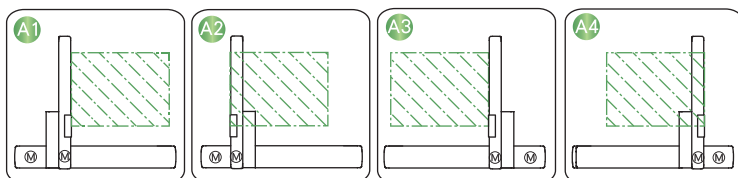

配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格
X-axis Detail Spec. →P365

Z軸詳細規格
Z-axis Detail Spec. -

Y軸詳細規格
Y-axis Detail Spec. →P351

馬達廠牌選定
Motor Brand Options →P729

應用例
Application

一般/內嵌式樣
CFG/CFY

無塵/皮帶式樣
CFA/CFB

一般/鋸杆式樣
CFK

齒輪齒條式樣
CFM

一般/鋸杆式樣
CFS

一般/皮帶式樣
CFT

無塵/鋸杆式樣
CFF

無塵/皮帶式樣
CFE

XYG/XYS/XYT
直交連結

參考資料
Reference

XY5
系列

XY5-A

XY5-G

XY5-P

XY5-F